

OŚCIEŻNICA DO KASETY STARK POJEDYNCZEJ STARK SINGE CASSETTE DOOR FRAME

100
125

MONTAŻ OD
GOTOWEJ PODŁOGI
MOUNTING ON FINISHED
FLOOR LEVEL

40 mm
SKRZYDŁO DREWNIANE
WOODEN LEAF DOOR




Przed montażem sprawdź zgodność produktu: jakość, ilość i wymiary. W przypadku niezgodności należy niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedawcy.

Prior to installation check all elements of the set: finish quality, quantity, dimensions. In case of any issues please contact your supplier.





Wszystkie wymiary opisujące wysokość podawane są od poziomu gotowej podłogi.

All dimensions describing height are given from finished floor level.


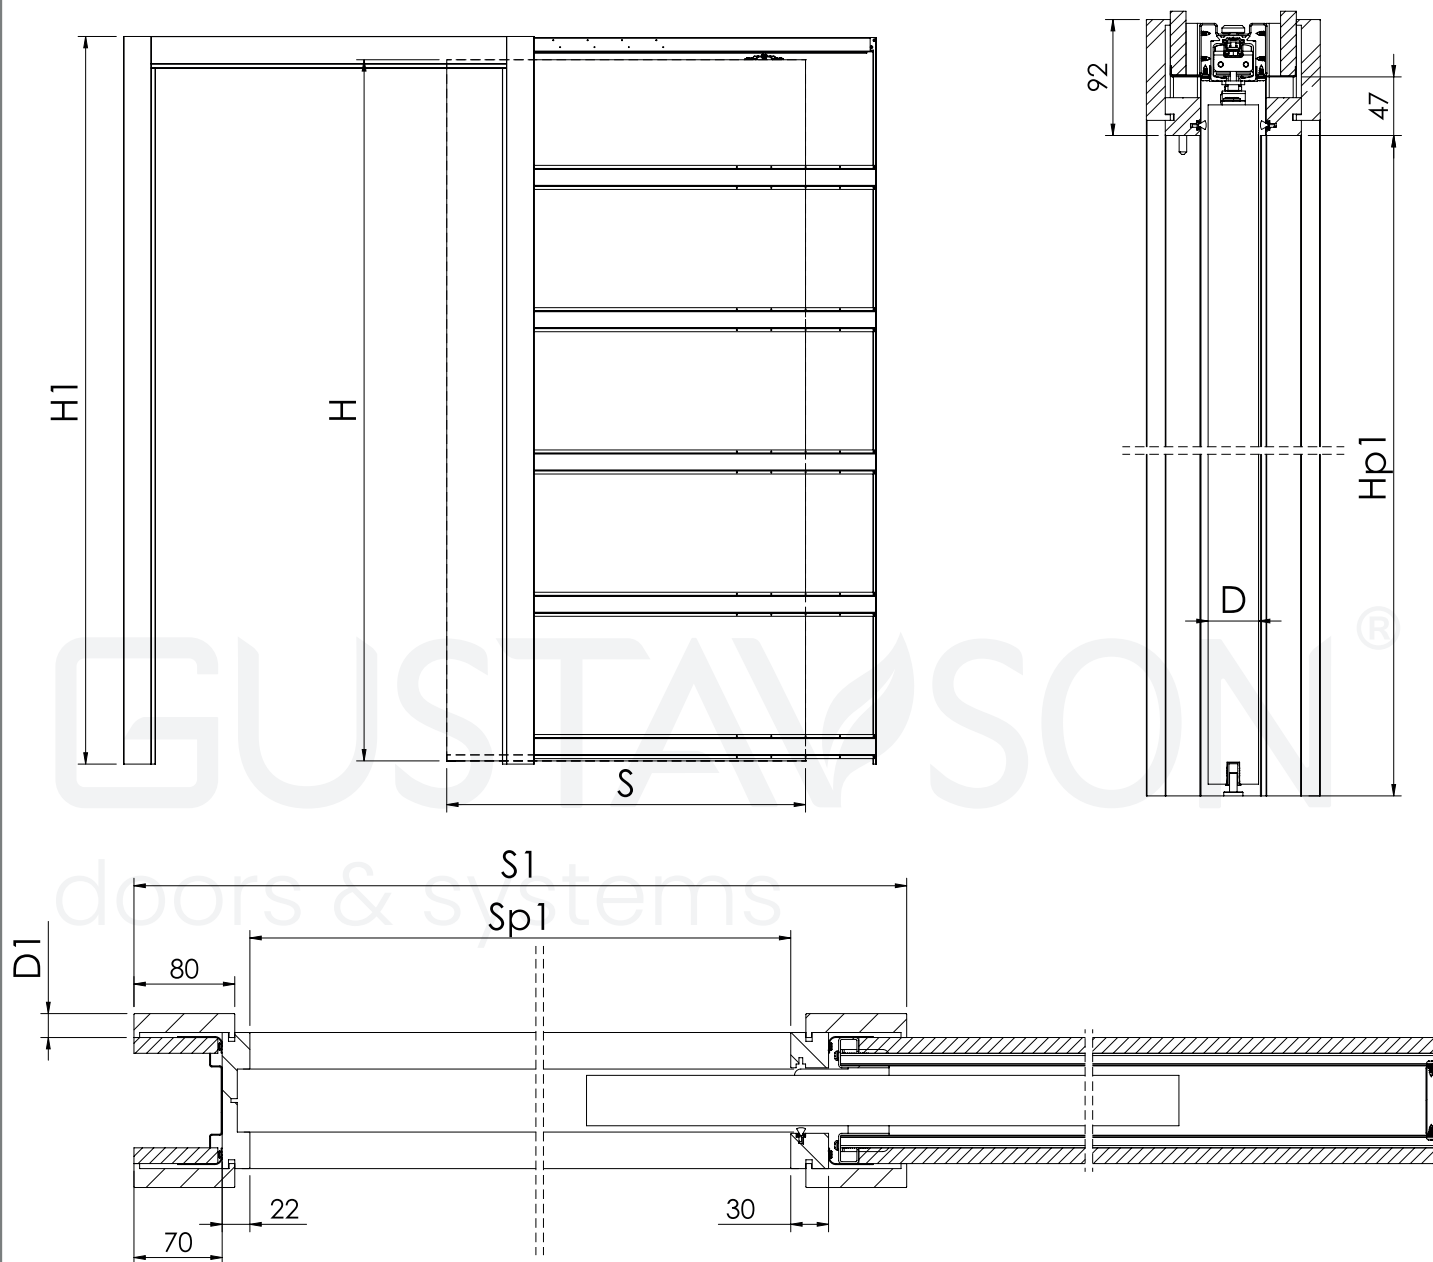


S	Szerokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf width [mm]	640	740	840	940	1040	$S=Sp-30$
H	Wysokość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf height [mm]	2040	2040	2040	2040	2040	$H=Hp-14$
D	Grubość skrzydła drzwi [mm] / Door leaf thickness [mm]	40	40	40	40	40	40
S1	Szerokość zewnętrzna ościeżnicy [mm] / External frame width [mm]	794	894	994	1094	1194	$S1=Sp+124$
H1	Wysokość zewnętrzna ościeżnicy [mm] / External frame height [mm]	2117	2117	2117	2117	2117	$H1=H+77$
D1	Grubość zewnętrzna opaski [mm] / External frame thickness [mm]	19	19	19	19	19	19
Sp1	Szerokość światła przejścia z oblistwowaniem [mm] / Width of the clear passage with facing [mm]	610	710	810	910	1010	$Sp1=S-30$
Hp1	Wysokość światła przejścia z oblistwowaniem [mm] / Height of the clear passage with facing [mm]	2025	2025	2025	2025	2025	$Hp1=H-15$
Sp	Szerokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Width of the clear passage without facing [mm]	670	770	870	970	1070	$Sp=S+30$
Hp	Wysokość światła przejścia bez oblistwowania [mm] / Height of the clear passage without facing [mm]	2054	2054	2054	2054	2054	$Hp=H+14$

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian wymiarów, kolorów, opisów we wszystkich produktach bez wcześniejszego zawiadomienia i podania przyczyny.
Producer has the rights to change the dimensions, colors, instructions in all products without any notice.

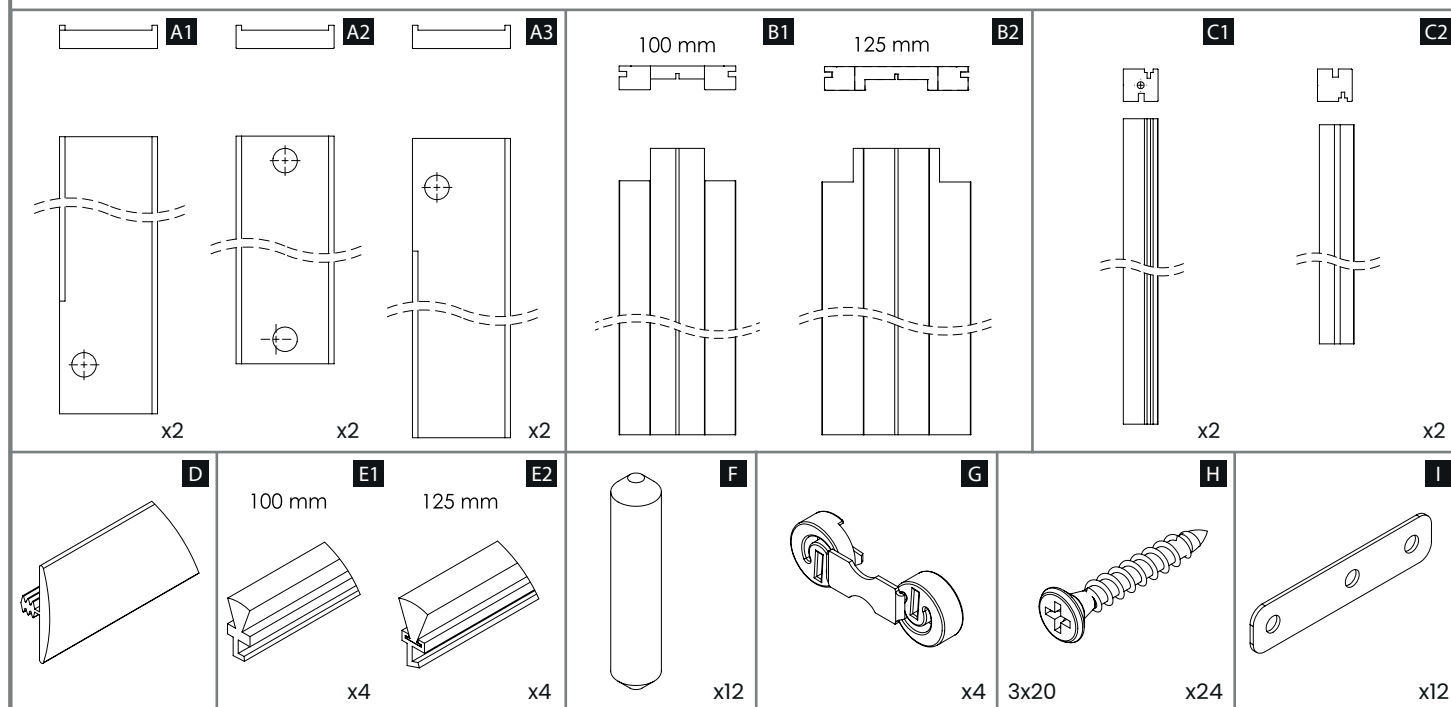

100 mm: **A1 A2 A3 B1 C1 C2 E1 F G H I**
 125 mm: **A1 A2 A3 B2 C1 C2 E2 F G H I**

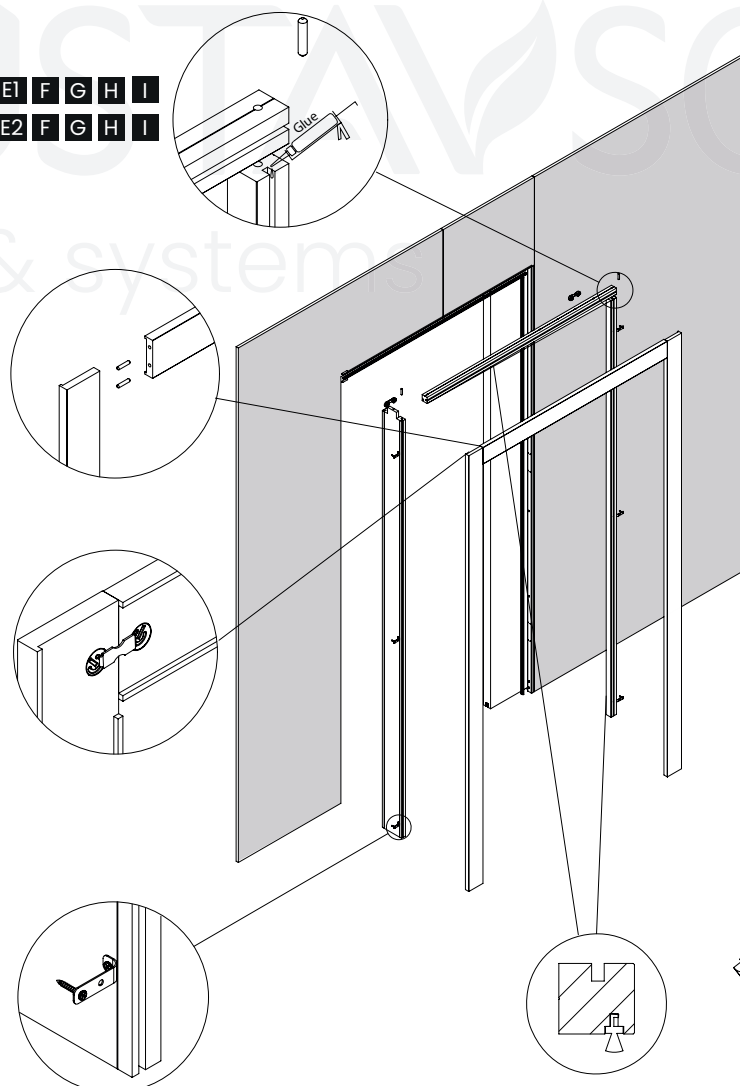


Szczotkę umieszczamy stopniowo po łuku / Place the brush gradually along the arc





2

100 mm:	A1	A2	A3	B1	C1	C2	E1	F	G	H	I
125 mm:	A1	A2	A3	B2	C1	C2	E2	F	G	H	I

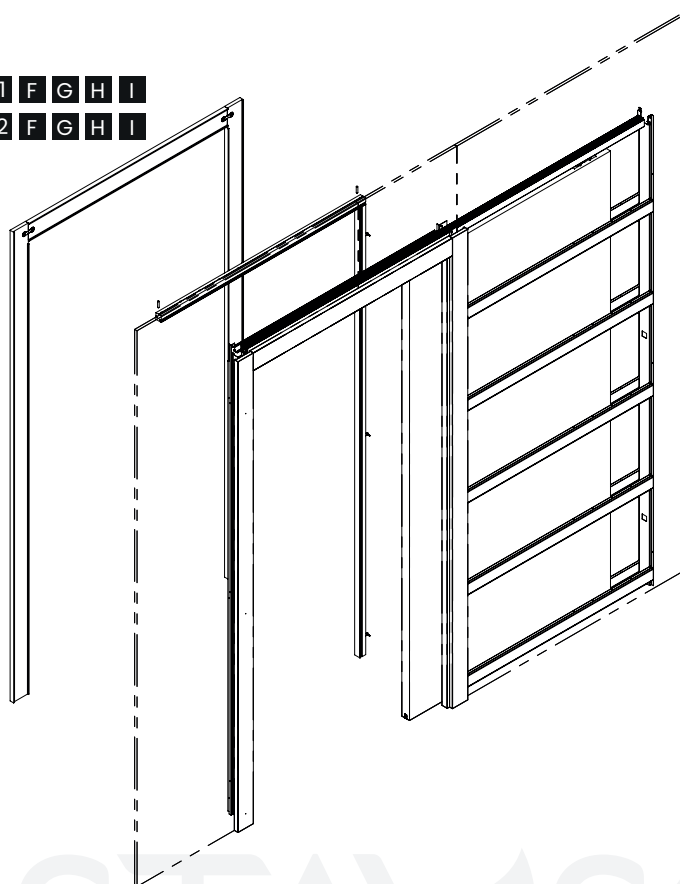

3

100 mm:	B1	D
125 mm:	B2	D

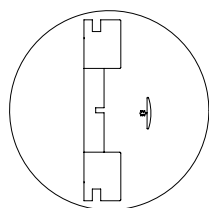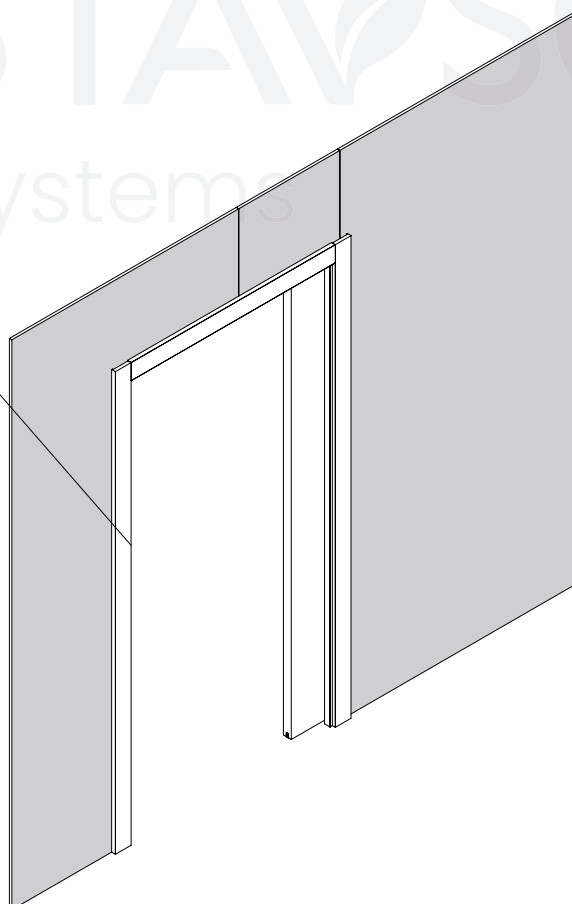

Zaleca się postępowanie zgodnie z niniejszą instrukcją przy użyciu odpowiednich narzędzi, zgodnych ze wskazaniami. W przypadku elementów, których powierzchnia może być ostra należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie obszaru pracy. Firma Gustavson sp. z o.o. uchyliła się od odpowiedzialności za działania wynikające z postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją.

It is recommended that you follow these instructions using the appropriate tools as indicated. In the case of elements whose surface can be sharp, use personal protective equipment and work area protection. The company Gustavson sp. z o.o. refrains from liability for actions resulting from conduct incompatible with this instruction.